


机 型		30	50	100	200	300	500	1000	3000
测量 范围 / 分 度 值	N • m	30.000 /0.001	50.000 /0.001	100.00 /0.01	200.00 /0.01	300.00 /0.01	500.00 /0.01	1000.0 /0.1	3000.0 /0.1
	Kgf • cm	306.31 /0.01	510.52 /0.01	1021.0 /0.1	2042.0 /0.1	3063.1 /0.1	5105.2 /0.1	10210 /1	30630 /1
	Lbf • in	265.86 /0.01	443.11 /0.01	886.2 /0.1	1772.4 /0.1	2658.6 /0.1	4431.1 /0.1	8862.2 /1	26586/1
外形尺寸		645x420x220mm				1050x540x300mm		1433x685x360mm	1650x700x465mm
被检长度范围		150mm～450mm				150mm～900mm		150mm～1200mm	
宽度行程		210mm				330mm		450mm	
高度行程		90mm				140mm			
精度		±1%							
峰值采样频率		2000HZ							
电源		7.2V 1.2VX6 镍氰电池组							
充电时间		10～12 小时							

电池连续使用时间	约 10 小时		
电池寿命	≥300 次		
净重量 (kg)	32Kg	55kg g	110kg
电源适配器	输入：AC 220V 50HZ 输出：DC 12V 500mA		

四、各部件的名称与功能

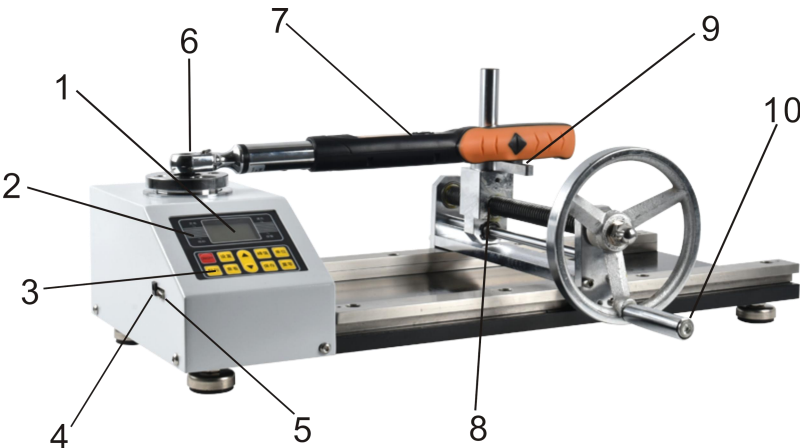

- 1、液晶显示窗

2、指示灯

3、功能按键

4、充电插口

5、通讯接口
- 6、承力四方孔

7、被检物（数显扳手）

8、加载装置


9、高度调节手柄

10、手轮


1、液晶显示窗

a、开机显示

开机显示厂家信息欢迎您的使用以及显示产品型号

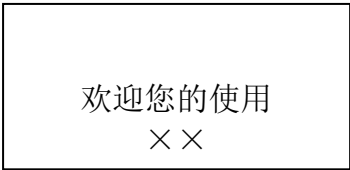

b、用户主界面显示

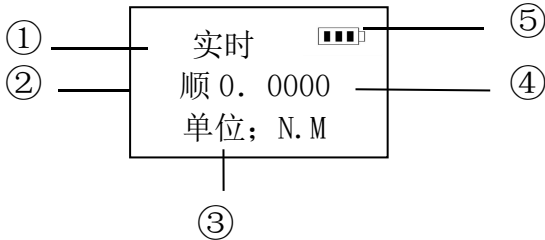

测量模式：分为实时、峰值、自动峰值三种模式，用户可根据需要自由选择。


- ① 测量模式：分为实时、峰值、自动峰值三种模式，用户可根据需要自由选择。
- ② 测量扭转方向：“顺”是指顺时针方向，“逆”是指逆时针方向。

- ③ 测量单位：N·m、kgf·cm、Lbf·in 三种单位根据需要自由选择。
- ④ 测量力值。
- ⑤ 电池电量指示：当电池电量低度时，显示一格电或插上配套电池上限红色指示灯快闪之后呈红色灯恒獾，则需要充电。

2、指示灯

- ① 充电：当使用配套电源适配器充电时，即为红灯亮。
- ② 饱和：当使用配套电源适配器充电充满后，即为绿灯亮。
- ③ 通讯：当使用配有带打印机功能的仪器。
- ④ 报警：上下限报警，当测量力值高于上限值，些灯亮起呈红色及峰鸣器报警；当测量力值低于下限值，些灯亮起呈绿色及峰鸣器报警。

3、功能按键

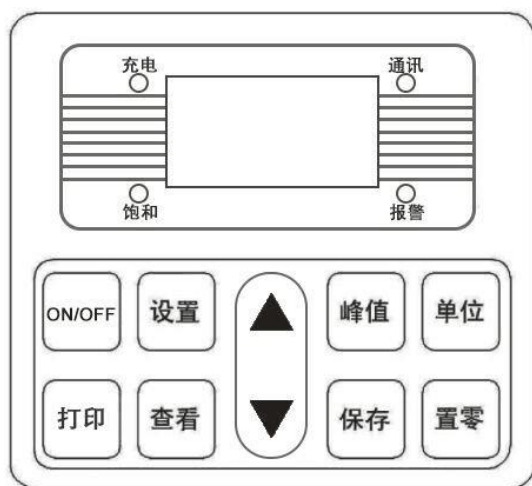

- a、“ON/OFF”键：电源开关，开机和关机。
- b、“打印”键：用于配有带打印机的仪器上，按下此键，打印出仪器内部保存的测量数据（无打印功能的除外）。
- c、“设置”键：用户在测量界面可以通过此键调出设置菜单，以及进入该设置项。
- d、“查看”键：在测量模式时通过此键可以查看存储的测量数据，再按 1 次则返回测量模式。
- e、“▲”键：在用户设置界面，按此键可上下修改设置项，在参数设置时，可以在当前位进行数据修改；在查看界面，按此键可以查看上一个数据。
- f、“▼”键：在用户设置界面，按此键可以向下修改设置项，在参数设置时，移动光标，来选择要修改的位数；在查看界面，按此键可以查看下一个数据。
- g、“峰值”键：用来切换实时、峰值、自动峰值三种测量模式。
- h、“保存”键：用来保存测量的数据。
- i、“单位”键：用来切换 N·m、kgf·cm、Lbf·in 三种单位。
- j、“置零”键：
 - ①、在实时测量时，按此键可以修正零点；
 - ②、在峰值和自动峰值时，按此键可以清除峰值，恢复到零点；

- ③、在查看界面时，按此键三次可以删除所有记录；
- ④、在用户设置界面，按此键不保存数据退回上一级界面。
- 4、**电源插座**：用充电器进行电池充电。
- 5、**充电插口**：USB 接口输出，用于连接电脑。
- 6、**承力四方孔**：与被检物的四方测头连接。
- 7、**被检物**：如扭力扳手、扭矩扳手等。
- 8、**加载装置**：可进行前后、左右、上下六方向自由调节。
- 9、**手轮**：旋动手轮即可进行检测。

五、工作环境

- 1、操作温度：-10℃～40℃。
- 2、操作湿度：≤90%RH。
- 3、周围无震动源和无腐蚀性环境。

六、操作步骤

- 1、在使用扭矩扳手检定仪之前，先检查仪器电量是否充足，若电量不足，请先充电（充电时也可使用）。
- 2、将被检物的四方测头放入该检定仪的承力四方孔内，同时使用得被检物另一端的手柄在高度调节块上方（若长度不够时，可自由调节整套加载装置）。
- 3、打开电源开关，显示的扭矩值为零，如果不为零，则按清零键，将扭矩值清零。
- 4、测试前，第一需设置好上下限值、最小存储值、最小峰值保持值、自动峰值时间、自动关机时间、重力加速度等，具体操作步骤如下：
 - a、在用户主界面第 1 次按下“设置”键进入用户设置界面，显示屏显示如下：

<ul style="list-style-type: none">▶上限值设定下限值设定最小存储值最小峰值保持值自动峰值时间自动关机时间重力加速度恢复初始设置	<ul style="list-style-type: none">传感器标定高采集峰值版本
---	--

通过向上键或者向下键进行设置项的选择，选择到选择到用户的设置项时，通过按设置键进入参数设置界面。

- b、参数设置界面

在用户设置界面，按“设置”键进入参数设置界面显示如下：

<ul style="list-style-type: none">上限值设定▲XXX.XX N·m
--

设置参数说明：（以上限值设定为例）

通过“▲”键进行数据修改和“▼”键移位，按“保存”键保存设置数据，界面返回用户设置界面，可进行下一设置项的设置。（如按“置零”键则返回到进入用户设置界面，不保存修改数据），当所有设置项都设置好并保存后，直接按“ON/OFF”键关机，再按“ON/OFF”键开机，进入用户主界面。设置的数据不能超过最大负荷值。

①、**上限值设定**：用户设定上限值，根据需要自由设定，达到上限值即自动声光报警，上限值不高于满量程。

②、**下限值设定**：用户设定下限值，根据需要自由设定，达到下限值即自动灯光报警，下限值不得高于设定的上限值。

③、**最小存储值设定**：用户根据存储需要设定最小存储值，小于该值的数据将不被储存。

④、**最小峰值保持值设定**：用户根据峰值，自动峰值测量需要自由设定，小于该值的数据不被峰值保存。

⑤、**自动峰值时间设定**：用户根据自动峰值测量状态下峰值需要保持的时间从1秒~99秒自由设定。

⑥、**自动关机时间设定**：无操作状态下，自动关机时间从0分钟~9分钟可自由设定（当设置为0分钟则表示为解除自动关机）。

⑦、**重力加速度设定**：用户可根据本地区的位置设定重力加速度值，本机默认9.794。


⑧、**恢复初始设置**：用户操作不当或多次更改数据出现混乱，可以通过此项设置来把1~7的数据恢复到出厂状态。⑨、**传感器标定**：用户可用该功能自行标定传感器

⑩、**高采集峰值**：用户测试高转速电批时若误差较大可在该功能选择“是”开启高采集。

⑪、**版本**：显示版本号

5、测试前，第二选择测量模式

在主界面显示实时测量模式，当第1次按“峰值”键进入峰值测量模式，第2次按“峰值”键进入自动峰值测量模式，再（也就是第3次）按“峰值”键时则返回实时测量模式，依次循环，如下图所示：

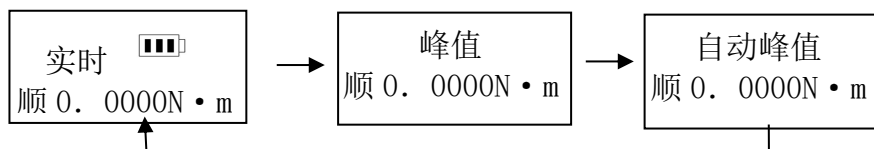

6、测试前，第三选择测量单位

在任一测量模式第1次按“单位”键由显示为N·m单位进入到Kgf·cm单位显示，第2次按“单位”键进入Lbf·in单位显示。


7、测试过程中，可按“保存”键将测量数据保存。

注：在测试过程中当测量值超过上限值时，通讯指示灯会显示呈红色，蜂鸣器也会进行报警；当测量值低于下限值时，通讯指示灯会显示呈绿色，蜂鸣器仍会进行报警。当测量值超过最大负荷的105%时，可能会导致传感器的损坏。当测量值超过最大负荷的120%时，肯定会导致系统的损坏。当出现“严重超载”警告提示后自动关机，仪器即进入自动保护状态，须重新开机，显示“严重超载”警告提示，按“设置”键进入用户设置界面，通过“▼”键选择恢复初始设置项，再按“设置”键显示屏显示输入密码提示，其输入密码依次按“▲”、“▼”、“峰值”、“保存”、“▲”、“▼”、“峰值”和“保存”键即可恢复（若无法恢复时请联系厂家）。8、测试过后，可按“查看”键查看已保存的数据，通过“▲”键和“▼”键显示上1条已保存数据或下1条已保存数据。

9、使用完后，卸下被检物后，按“ON/OFF”键关掉电源开关，并将测试仪收藏妥当。

七、承力四方孔尺寸


不能随意碰撞承力四方孔，以免造成损坏。下面是承力四方孔的平面图：

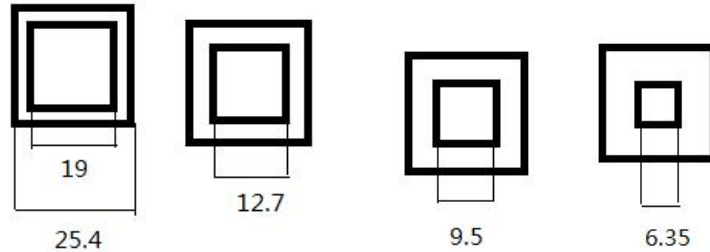

八、USB 输出

本仪器通过 USB 和上位机进行通讯。通讯协议采用 MODBUS-RTU 协议。仪器与软件的具体连接方法如下：


- 1、用直连线将本仪器与电脑，用 USB 公头与本仪器连接，RS-232 母头与电脑连接好。
- 2、打开仪器电源，使仪器处于测量界面。
- 3、将随机附带的光盘放入电脑光驱，打开串口软件径：光驱*****\AutoTest.exe。
- 4、点击软件窗口下方的“系统”按钮，弹出“系统设置”对话框，在通信口中选择与电脑相应串口，具体操作步骤如下所示：
 - ①、右击“我的电脑”选择“属性”，在弹出“系统属性”对话框中选择“硬件”选项栏，再点击“设备管理器”按钮（如下图所示）：

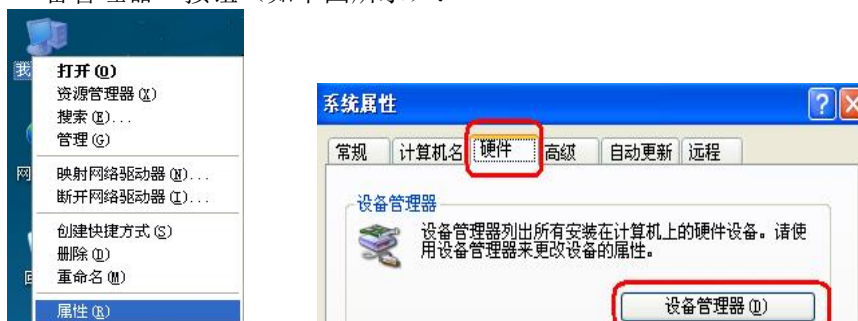

- ②、在弹出“设备管理器”的对话框中查看端口项类的子项串口号（如下图所示）：



 - ③、返回软件弹出的“系统设置”对话框，在通信口中选择对应串口号（比喻为“5”），再按确定，如下图所示：



④、关闭软件，重新双击 AutoTest.exe 后，方可检查是否已将串口连上，其检查方法有多种：在仪器的传感器上施加点力，查看软件窗口上方的扭力值是否对应跳动，若跳动则表示已经连接上，否则反之。

⑤、点击软件窗口下方的“设置”按钮，弹出“参数设置”对话框，根据测试需要填写相应的数据。具体参数大小如 6-3-b 步说明填写。填写完毕后，按“确定”按钮即可。设置成功后，在软件窗口下方显示数据会随之改变。

上限:200.00 下限: 0.00 最小保存值:0.00 重力加速度:9.794

⑥、先确定串口已连接上，按“开始”按钮进行同步测试。

⑦、测试完成按“停止”按钮点击“保存”或“停止”即可。保存则将测试曲线保存入软件内，停止则反之。

⑧、软件界面介绍：

a、上方有扭力值显示区、时间显示区和测试次数号。

b、左则有上限线、下限线、指示线、规格显示、显示曲线、清除曲线和导出曲线。

规格显示：顾名思义就是显示仪器的规格（型号与量程）。

上限线：在上限线前方的方块勾上时，曲线显示窗有上限扭力值的水平线显示。

下限线：在下限线前方的方块勾上时，曲线显示窗有下限扭力值的水平线显示。

指示线：即鼠标在曲线显示窗内呈十字形，而十字鼠标位置每移一处对应的扭力值显示区与时间显示区都会随之而变。

显示曲线：点此按钮跳出“选择曲线”对话框，选择所需显示的测试项目，再选所需显示的测试次数。

清除曲线：点此按钮，只是擦除当前显示的曲线，而并非将此曲线从软件内删除掉。

导出曲线：点此按钮跳出“导出曲线”对话框，选择所需曲线图片的格式，选择曲线图片所存路径后，再按确定。

c、下方有设置、开始、停止、报表、系统、帮助、删除和退出按钮。

设置、开始、停止和系统按钮在前方已有介绍过。

报表：点此按钮跳出“曲线数据选择预览”对话框，先选择采样点频率的大小后再选择所需显示的测试项目和所需显示的测试次数，最后点“Exec1”按钮即可。

九、注意事项、保养及维修

1、请勿超负荷测试扭矩，一定要在扭矩测试仪的测试范围内测试扭矩，否则会损坏仪器，更有可能会造成危险。

2、请勿敲击液晶显示屏将物体放在液晶显示屏上。

3、请勿用指甲、利器或尖的物体按功能键。

4、请勿在水、油或其他液体溅到的地方使用扭矩测试仪，要将扭矩测试仪存放于阴凉、干燥和没有振动之处。

5、请勿打开背后的小盖子、更不能调校里面的微调电阻。

6、请勿松动扭矩测试头的固定螺丝。

7、请使用配套的电源适配器充电，否则会引起电路故障，甚至引起火灾。

8、将 AC 电源适配器完全插入插座后再使用，插头松动可能会引起短路而导致电击或火灾。

- 9、不要使用电源适配器额定电压以外的其它电源，否则可能会引起电击或火灾。
- 10、请不要湿手拔出或插入插头，否则可导致触电。
- 11、请用柔软的布来清洁本机，将干布浸入泡有清洁剂的水中，拧干后再清除灰尘和污垢。
不要使用易散发的化学物质，例如挥发油、稀释剂、酒精等。
- 12、使用和搬运过程中要轻拿轻放。
- 13、不要自行拆卸、修理或改造本机。些行为可能会引起仪器永久性故障。
- 14、发生故障请与原购买处或本公司联系。
- 15、本产品自销售之日起一个月内，在正常使用及外观无破损情况下出现产品质量问题，客户凭销售发票原件、有效保修卡及完整包装到原购买处或本公司更换相同的规格型号的产品，更换以后的产品延续原产品的保修期限和条款。
- 16、本产品自销售之日一年内，在正常使用情况下，出现非人为故障属保修范围（用户自行拆机或在其他维修点维修本公司不与保修），客户凭销售发票原件和有效保修卡联系原购买处，可获本公司免费保修一年。
- 17、本产品的保修条款仅适用于在中国市场上销售的数显式扭矩测试仪产品，对超过包换期及保修期限的产品，客户可向原购买处查询维修事宜或与本公司联系，由本公司提供有偿维修。

装序号	配件名称	用量	单位
1	包装木箱	1	只
2	成品	1	台
3	说明书	1	份
4	检查证明书	1	份
5	合格证+保修卡	1	份
6	转接头 1-2-3	1	套
7	通讯数据线	1	条
8	数据光盘	1	份
9	充电器	1	个
10	内六角螺丝	1	颗
11	内六角扳手 M6 或不锈钢钥匙看手柄曹而定	1	份

联系人：徐梅 手机：15058993875 微信：15058993875 QQ:2504508358